

А К Т

ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО / ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ МПЗ

Дата осмотра 28.07.2022

Дата составления

01 августа 2022 год

№ п/п	Наименование МПЗ / основного средства	Номенклатурный / Инвентарный номер	Ед. измерения	Кол-во	Сумма МПЗ / остаточная стоимость ОС	Подробное описание технического, физического состояния в целом а также основных узлов и агрегатов	Процент износа	Причина неотребуемости	Заключение комиссии	Комментарии (для ОС - дата ввода в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка типа КТО для термического обслуживания отходов, модель КТО 100 К40.П. ТУ 4853-001-52185836-2005	411001551	штук	1		Наличие локальных термических повреждений металлоконструкций узлов и агрегатов, пуско-регулирующей аппаратуры (-шт управления установкой ПСУ1, укомплектованный контроллером с сенсорной панелью). Наличие обгорания шита управления установкой ПСУ1: оплавление электропроводки, оплавление корпусов приборов, выгорание плат и их элементов, оплавление разъемов и клеммных соединений, выгорание сигнальных кабелей и защиты от внешнего воздействия. Термическое повреждение скруббера - обгорание термоизоляции, термическая деформация. - в процессе эксплуатации установкой 07.02.2021г. произошло происшествие-загорание по результатам которого было проведено расследование и издан приказ № ЭФП-03/1/0019-2021 от 08.05.2021г. - в составе установки использованы мотор-редукторы в количестве 6 шт. европейского производства - Chiaravalli, Италия. Поставка комплектовных, запчастей с учетом ГТЮ и санкций, не возможна. - в процессе эксплуатации обслуживающим персоналом не организовывалось и не проводилось планово-предупредительных ремонтов, полноценного технического обслуживания, в результате чего, установленный в паспорте установки нормативный срок эксплуатации в 10 лет не мог быть выдержан. регулирующей аппаратуры (-шт управления установкой ПСУ1, укомплектованный контроллером с сенсорной панелью). Наличие обгорания шита управления установкой ПСУ1: оплавление электропроводки, оплавление корпусов приборов, выгорание плат и их элементов, оплавление разъемов и клеммных соединений, выгорание сигнальных кабелей и защиты от внешнего воздействия. Термическое повреждение скруббера - обгорание термоизоляции, термическая деформация. - в процессе эксплуатации установкой 07.02.2021г. произошло происшествие-загорание по результатам которого было проведено расследование и издан приказ № ЭФП-03/1/0019-2021 от 08.05.2021г. - в составе установки использованы мотор-редукторы в количестве 6 шт. европейского производства - Chiaravalli, Италия. Поставка комплектовных, запчастей с учетом ГТЮ и санкций, не возможна. - в процессе эксплуатации обслуживающим персоналом не организовывалось и не проводилось планово-предупредительных ремонтов, полноценного технического обслуживания, в результате чего, установленный в паспорте установки нормативный срок эксплуатации в 10 лет не мог быть выдержан.	70	Установка КТО эксплуатировалась на правах аренды специализированной организацией ООО «Экопром», которая осуществляла утилизацию отходов, образующихся от производственной деятельности СП КФ АО «Апатит». В связи с расторжением договора аренды оборудования № 01/09/2017 от 01.09.2017г., установка КТО была передана от ООО Экопром в КФ АО «Апатит» в неисправном состоянии (акт приема-передачи прилагается). После происшествия, установка не эксплуатировалась. В следствии происшествия установка находится в технически неисправном состоянии, основные узлы управления и датчики уничтожены или выведены из строя, металлоконструкции скруббера деформированы. В связи с отсутствием лицензии на осуществление вида деятельности-утилизации отходов, дальнейшее восстановление и эксплуатация по прямому назначению установки КТО в условиях КФ АО «Апатит» не целесообразна. К Акту осмотра приложены: 1. Отчет о внутреннем расследовании происшествия от 08.05.2021 года; 2. Приказ № ЭФП-01-03/1/0019-2021 О результатах внутреннего расследования; 3. Акт приема-передачи от 01.04.2022г; 4. Договор аренды оборудования № 01/09/2017 от 01.09.2017г.	Объект основных средств «Установка типа КТО для термического обслуживания отходов, модель КТО 100 К40.П. ТУ 4853-001-52185836-2005 инв.№ 411001551 не пригоден к дальнейшей эксплуатации, возможна проработка реализации установки в текущем состоянии (неисправном виде).	10.11.2017

Комиссия

Зам. главного инженера ТСЦ
(должность)

(подпись)

Федотовский В.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника ТСЦ
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)